

PROBLEM *Solver*[®] BULLETIN

www.moogproblemsolver.com

Failing Parts on OE Strut Mounts

Chrysler Sebring Sedan
2001-2006, Dodge Stratus
Sedan 2001-2006

PROBLEM:

Corrosion and failure of OE strut mount

Customers may complain of loud clunking and banging noise from rear strut mount area/trunk. Be sure to inspect the upper rear strut mount on these vehicles. In some cases, these mounts have completely disintegrated due to the galvanic corrosion of the cast aluminum body. Also, the rubber spring seat insulator will most likely be torn or damaged, requiring replacement.



Featured above is the actual part removed from a 2002 Dodge Stratus. Galvanic corrosion on the OE Strut Mount has caused complete component failure.



Description	Years	Make/Model	Part Number
Strut Mount	2001-2006	Chrysler Sebring Sedan	K160051
	2001-2006	Dodge Stratus Sedan	

SOLUTION:

MOOG® K160051 Strut Mount



The MOOG K160051 features an electro-plate, corrosion-resistant coating to help prevent galvanic corrosion. For ease of installation and to eliminate noise issues, the unit includes a new spring seat insulator and new installation hardware.

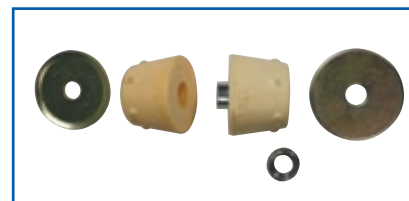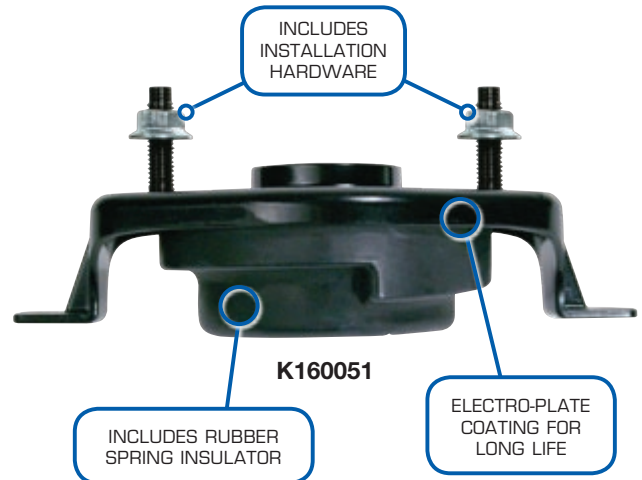

**K7413
Bushing Kit**

Be sure to also install the MOOG K7413 strut bushing kit to ensure long life, ease of installation and elimination of noise.



THE PROBLEM SOLVER®



BOLETÍN PROBLEM Solver®

www.moogproblemsolver.com

BOLETÍN: 29013

**Piezas que fallan
en montajes
de puntal de
equipo original**
Chrysler Sebring Sedan
2001-2006, Dodge Stratus
Sedan 2001-2006

PROBLEMA:

Corrosión y falla de montajes de puntal de equipo original

Es posible que los clientes se quejen de un fuerte ruido de golpeteo y estampido que viene del área del montaje de los puntales traseros o del baúl. En estos vehículos, no deje de inspeccionar el montaje superior de los puntales traseros. En algunos casos, estos montajes se han desintegrado por completo a causa de la corrosión galvánica del cuerpo de aluminio fundido. Además, es muy probable que el aislador de caucho del asiento del resorte esté desgarrado o dañado y se necesite reemplazarlo.



Se muestra aquí la pieza real extraída de un Dodge Stratus 2002. La corrosión galvánica del montaje de puntal de equipo original ha provocado la falla completa del componente.


Descripción	Años	Marca/Modelo	Nº de pieza
Montaje de puntal	2001-2006	Chrysler Sebring Sedan	K160051
	2001-2006	Dodge Stratus Sedan	

SOLUCIÓN:

Montaje de puntal K160051 de MOOG®



El K160051 de MOOG cuenta con un recubrimiento galvanoplástico resistente a la corrosión galvánica. Para facilitar su instalación y eliminar problemas de ruido, la unidad incluye un nuevo aislador de asiento de resorte y nuevos accesorios de instalación.

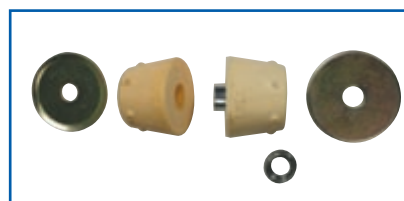

Juego de bujes K7413

No deje de instalar también el juego de bujes de puntal K7413 de MOOG para asegurar una duración prolongada, facilidad de instalación y eliminación del ruido.

Cuida Tu Auto

MOOG

EL SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS®

FEDERAL MOGUL